

Totaalkeuring

Naam	KAMPIOEN	Rapportnummer	220024697	
ADRES	WASSENAARSEWEG 220	Faktuurnummer	38106	
Woonplaats	2596 EC 'S-GRAVENHAGE	Werkordernr	36304	ANWB Autokeuringen
Telefoonnr.		Kenteken	SN-VH-76	Laan van Haamstede 20
Lidmaatschapnr.	0.00	Merk/Type	PORSCHE AUTOMATIC	2497 GE Den Haag
Keuringsdatum	28-04-2009	Chassisnummer	WP0ZZZ92ZGS841775	088-2692825
Keurmeester		Motornummer		www.anwb.nl
Versie	KOPIE, origineel reeds verstrekt	Datum Deel I		
		Datum 1e toel.		Pagina 1 van 3
		Brandstof		

Algemeen

Vervaldatum APK	15-9-2005
Afgelezen kilometerstand	164934 kilometer
Kilometerstand is gecontroleerd	ja
Komt voor in Nationale AutoPas	ja
KM-stand is logisch	ja
Roetmeting uitgevoerd	
Brandstofcode op kentekenbewijs	
Vraagprijsbeoordeling	De vraagprijs van EUR 9950.00 is redelijk.
Het voertuig verkeert in een redelijke staat.	
Betreft aankoop van niet-dealer.	
Voertuig wordt gekocht zonder garantie.	
Opmerking klant:	

Opmerkingen

Aankoop is wel verantwoord.
Na uitvoering van geadviseerde werkzaamheden.
Deze auto is eerder buiten Nederland geregistreerd geweest. Datum 1e toelating buiten Nederland wijkt af van de datum 1e afgifte kentekenbewijs in Nederland. Over de periode tussen beide data zijn geen gegevens bekend bij de NAP.
Komt voor in de Nationale Auto Pas, maar er is geen historie bekend

Electrische installatie

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Aansteker	vernieuwen en/of repareren				
Mistachterlicht	vernieuwen en/of repareren				
Richtingaanwijzer automaat	vernieuwen				
Koplamphoogteregeling binnenbediening	vernieuwen en/of repareren				
Mistlamp-breedstralers gelijke hoogte	afstellen				

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.

Het voertuig heeft lakschade gehad.

Het schadeherstel is redelijk uitgevoerd.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Motorkapsluiting kabel	vernieuwen en/of repareren				
Ruitensproeier	repareren			X	X
Airconditioning	repareren				
Stoelverstelling (passagiersstoel)	vernieuwen en/of repareren				
Achterklep ontgrendeling	vernieuwen en/of repareren				

Opmerkingen

De carrosserie is aan de linkerzijde overgespoten.

De carrosserie is aan de rechterzijde overgespoten.

Motor en toebehoren**4-gasmeting**

	Benzine		LPG	
	Stationair	2500	Stationair	-
CO %	1.60	0.40	-	-
HC ppm	104	25	-	-
CO2 %	12.00	12.50	-	-
O2 %	3.20	3.40	-	-
Lambda	1.10	1.16	-	-

Aan de motor is geen overmatige slijtage waargenomen.

Indien de auto voorzien is van een distributieriem dient deze periodiek gecontroleerd cq vervangen te worden.

Raadpleeg hiervoor het instructieboekje, het onderhoudsschema of uw dealer.

Als van het voertuig geen onderhoudshistorie bekend is, adviseren wij de distributieriem te laten vervangen.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Aantal graden vorstbeveiliging (°C) -32					
Koelsysteem (Achterzijde motor)	lekkage opheffen				

Opmerkingen

Koelvloeistoflekkage waarneembaar aan de rechterachterzijde van de motor. De oorzaak nader onderzoeken en herstellen.

Motorolieverbruik waarneembaar, (gezien de rookontwikkeling) nader controleren en zonodig herstellen.

Stuurinrichting/wielophanging

	LV	RV	LA	RA	RES
Bandenprofiel (mm)	5.7	7.3	3.8	4.6	nood

De wagen trekt tijdens het rechttuit rijden naar rechts.

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Fuseekogelhoes (links/bovenste)	vernieuwen				
Wieluitlijning (stuur scheef+trekt rechts)	nader controleren				

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Remmen

	LV	RV	LA	RA	HL	HR
Remkracht (Nw)	3100	3100	2800	2800	1700	1700
Gemeten remschijfdikte (mm)	28.7	28.7	19.1	19.2		

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Abs	repareren				
Remschijven voor (ingelopen)	gevorderde slijtage, reparatie nog niet nodig				
Remschijven achter (ingelopen)	gevorderde slijtage, reparatie nog niet nodig				
Handremkabels	afstellen				

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Koppeling en aandrijving

Aan de versnellingsbak is geen overmatige slijtage waargenomen.

Aan het differentieel is geen overmatige slijtage waargenomen

Onderdeel	Diagnose	L	R	V	A
Aandrijfjas hoes (recht/binnenste)	vernieuwen				

Opmerkingen

Geen opmerkingen.

Kosten

De kosten van een herkeuring bedragen: EUR 77.25

Wilt u bij de herkeuring dit rapport meebrengen!